



WIG-Schweißbrenner

TIG 18 WD
TIG 20 WD
TIG 260 WD
TIG 450 WD

099-011445-EW500

Zusätzliche Systemdokumente beachten!

22.04.2013

Register now!
For your benefit
Jetzt Registrieren
und Profitieren!

www.ewm-group.com



* Details for ewm-warranty
www.ewm-group.com

Allgemeine Hinweise

VORSICHT



Betriebsanleitung lesen!

Die Betriebsanleitung führt in den sicheren Umgang mit den Produkten ein.

- Betriebsanleitungen sämtlicher Systemkomponenten lesen!
- Unfallverhütungsvorschriften beachten!
- Länderspezifische Bestimmungen beachten!
- Gegebenenfalls durch Unterschrift bestätigen lassen.

HINWEIS



Wenden Sie sich bei Fragen zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Besonderheiten am Einsatzort sowie dem Einsatzzweck an Ihren Vertriebspartner oder an unseren Kundenservice unter +49 2680 181-0.

Eine Liste der autorisierten Vertriebspartner finden Sie unter www.ewm-group.com.

Die Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Anlage ist ausdrücklich auf die Funktion der Anlage beschränkt. Jegliche weitere Haftung, gleich welcher Art, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss wird bei Inbetriebnahme der Anlage durch den Anwender anerkannt.

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Gerätes können vom Hersteller nicht überwacht werden.

Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in der Folge Personen gefährden. Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßen Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	3
2	Sicherheitshinweise.....	5
2.1	Hinweise zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung	5
2.2	Symbolerklärung	6
2.3	Allgemein	7
2.4	Transport.....	9
2.5	Lieferumfang	9
2.5.1	Umgebungsbedingungen	9
2.5.2	Im Betrieb	9
2.5.3	Transport und Lagerung	9
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	10
3.1	Anwendungsbereich	10
3.2	Mitgelte Unterlagen.....	10
3.2.1	Garantie.....	10
3.2.2	Konformitätserklärung	10
3.2.3	Serviceunterlagen (Ersatzteile)	10
3.3	Gerätevarianten	11
4	Gerätebeschreibung - Schnellübersicht.....	12
4.1	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450.....	12
4.2	Anschlussvarianten.....	13
4.2.1	Dezentral	13
4.2.2	Zentral.....	13
4.2.3	Eurozentralanschluss - KOMBI	14
5	Aufbau und Funktion	15
5.1	Allgemeine Hinweise.....	15
5.2	Brenner ausrüsten	16
5.2.1	TIG 18, 20.....	16
5.2.2	TIG 260, 450.....	17
5.3	Allgemein	18
5.4	WIG-Brenner	18
5.5	WIG-Up/Down-Brenner.....	19
5.6	WIG-Retox-Brenner	20
6	Wartung, Pflege und Entsorgung.....	21
6.1	Wartungsarbeiten, Intervalle.....	21
6.1.1	Tägliche Wartungsarbeiten	21
6.1.2	Monatliche Wartungsarbeiten.....	21
6.2	Wartungsarbeiten.....	21
6.3	Entsorgung des Gerätes	22
6.3.1	Herstellererklärung an den Endanwender.....	22
6.4	Einhaltung der RoHS-Anforderungen	22
7	Störungsbeseitigung	23
7.1	Checkliste zur Störungsbeseitigung	23
8	Technische Daten	24
8.1	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450	24
8.2	TIG 18 SC, TIG 450 SC	25



- 9 Übersicht Verschleißteile26**
 - 9.1 Allgemein.....26
 - 9.2 TIG 1827
 - 9.2.1 Verschleißteiltabelle.....27
 - 9.3 TIG 2029
 - 9.3.1 Verschleißteiltabelle.....29
 - 9.4 TIG 26031
 - 9.4.1 Verschleißteiltabelle.....31
 - 9.5 TIG 45033
 - 9.5.1 Verschleißteiltabelle.....33
- 10 Anhang A.....35**
 - 10.1 Übersicht EWM-Niederlassungen35

2 Sicherheitshinweise

2.1 Hinweise zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung



GEFAHR

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine unmittelbar bevorstehende schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „GEFAHR“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Außerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.



WARNUNG

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mögliche, schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „WARNUNG“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Außerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.



VORSICHT

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mögliche, leichte Verletzung von Personen auszuschließen.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „VORSICHT“ mit einem generellen Warnsymbol.
- Die Gefahr wird mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

VORSICHT

Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Beschädigungen oder Zerstörungen des Produkts zu vermeiden.

- Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „VORSICHT“ ohne ein generelles Warnsymbol.
- Die Gefahr wird mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

HINWEIS





 
 
 






Technische Besonderheiten, die der Benutzer beachten muss.

- Der Hinweis beinhaltet in seiner Überschrift das Signalwort „HINWEIS“ ohne ein generelles Warnsymbol.

Handlungsanweisungen und Aufzählungen, die Ihnen Schritt für Schritt vorgeben, was in bestimmten Situationen zu tun ist, erkennen Sie am Blickfangpunkt z. B.:

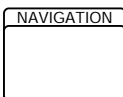- Buchse der Schweißstromleitung in entsprechendes Gegenstück einstecken und verriegeln.

2.2 Symbolerklärung

Symbol	Beschreibung
	Betätigen
	Nicht Betätigen
	Drehen
	Schalten
	Gerät ausschalten
	Gerät einschalten
	ENTER (MenüEinstieg)
	NAVIGATION (Navigieren im Menü)
	EXIT (Menü verlassen)
	Zeitdarstellung (Beispiel: 4 s warten / betätigen)
	Unterbrechung in der Menüdarstellung (weitere Einstellmöglichkeiten möglich)
	Werkzeug nicht notwendig / nicht benutzen
	Werkzeug notwendig / benutzen

2.3 Allgemein



GEFAHR



Elektrischer Schlag!

Schweißgeräte verwenden hohe Spannungen, die bei Berührungen zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Verbrennungen führen können. Auch beim Berühren niedriger Spannungen kann man erschrecken und in der Folge verunglücken.

- Öffnen des Gerätes ausschließlich durch sachkundiges Fachpersonal!
- Keine spannungsführenden Teile am Gerät berühren!
- Anschluss- und Verbindungsleitungen müssen mängelfrei sein!
- Schweißbrenner und Elektrodenhalter isoliert ablegen!
- Ausschließlich trockene Schutzkleidung tragen!
- 4 Minuten warten, bis Kondensatoren entladen sind!



Elektromagnetische Felder!

Durch die Stromquelle können elektrische oder elektromagnetische Felder entstehen, die elektronische Anlagen wie EDV-, CNC-Geräte, Telekommunikationsleitungen, Netz-, Signalleitungen und Herzschrittmacher in ihrer Funktion beeinträchtigen können.

- Wartungsvorschriften einhalten! (siehe Kap. Wartung und Prüfung)
- Schweißleitungen vollständig abwickeln!
- Strahlungsempfindliche Geräte oder Einrichtungen entsprechend abschirmen!
- Herzschrittmacher können in ihrer Funktion beeinträchtigt werden (Bei Bedarf ärztlichen Rat einholen).



Gültigkeit des Dokumentes!

Dieses Dokument beschreibt eine Zubehörkomponente und nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung der Stromquelle (Schweißgerät) gültig!

- Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, der Stromquelle (Schweißgerät) lesen!



WARNUNG



Unfallgefahr bei Außerachtlassung der Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann lebensgefährlich sein!

- Sicherheitshinweise dieser Anleitung sorgfältig lesen!
- Landesspezifische Unfallverhütungsvorschriften beachten!
- Personen im Arbeitsbereich auf die Einhaltung der Vorschriften hinweisen!



Feuergefahr!

Durch die beim Schweißen entstehenden hohen Temperaturen, sprühenden Funken, glühenden Teile und heißen Schlacken können sich Flammen bilden.

Auch vagabundierende Schweißströme können zu Flammenbildung führen!

- Auf Brandherde im Arbeitsbereich achten!
- Keine leicht entzündbaren Gegenstände, wie z. B. Zündhölzer oder Feuerzeuge mitführen.
- Geeignete Löschgeräte im Arbeitsbereich zur Verfügung halten!
- Rückstände brennbarer Stoffe vom Werkstück vor Schweißbeginn gründlich entfernen.
- Geschweißte Werkstücke erst nach dem Abkühlen weiterverarbeiten.
Nicht in Verbindung mit entflammbarem Material bringen!
- Schweißleitungen ordnungsgemäß verbinden!



WARNUNG



Verletzungsgefahr durch Strahlung oder Hitze!

Lichtbogenstrahlung führt zu Schäden an Haut und Augen.

Kontakt mit heißen Werkstücken und Funken führt zu Verbrennungen.

- Schweißschild bzw. Schweißhelm mit ausreichender Schutzstufe verwenden (anwendungsabhängig)!
- Trockene Schutzkleidung (z. B. Schweißschild, Handschuhe, etc.) gemäß den einschlägigen Vorschriften des entsprechenden Landes tragen!
- Unbeteiligte Personen durch Schutzvorhänge oder Schutzwände gegen Strahlung und Blendefahr schützen!



Gefahren durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch!

Das Gerät ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen hergestellt. Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können vom Gerät Gefahren für Personen, Tiere und Sachwerte ausgehen. Für alle daraus entstehenden Schäden wird keine Haftung übernommen!

- Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und durch unterwiesenes, sachkundiges Personal verwenden!
- Gerät nicht unsachgemäß verändern oder umbauen!



VORSICHT



Lärmbelastung!

Lärm über 70 dBA kann dauerhafte Schädigung des Gehörs verursachen!

- Geeigneten Gehörschutz tragen!
- Im Arbeitsbereich befindliche Personen müssen geeigneten Gehörschutz tragen!

VORSICHT



Pflichten des Betreibers!

Zum Betrieb des Gerätes sind die jeweiligen nationalen Richtlinien und Gesetze einzuhalten!

- Nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie (89/391/EWG), sowie die dazugehörigen Einzelrichtlinien.
- Insbesondere die Richtlinie (89/655/EWG) über die Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.
- Die Vorschriften, zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung, des jeweiligen Landes.
- Errichten und Betreiben des Gerätes entsprechend IEC 60974-9.
- Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Anwenders in regelmäßigen Abständen prüfen.
- Regelmäßige Prüfung des Gerätes nach IEC 60974-4.



Schäden durch Fremdkomponenten!

Die Herstellergarantie erlischt bei Geräteschäden durch Fremdkomponenten!

- Ausschließlich Systemkomponenten und Optionen (Stromquellen, Schweißbrenner, Elektrodenhalter, Fernsteller, Ersatz- und Verschleißteile, etc.) aus unserem Lieferprogramm verwenden!
- Zubehörkomponente nur bei ausgeschalteter Stromquelle an Anschlussbuchse einstecken und verriegeln!



Ausgebildetes Personal!

Die Inbetriebnahme ist Personen vorbehalten, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Lichtbogenschweißgeräten verfügen.

2.4 Transport

VORSICHT



Beschädigungen durch nicht getrennte Versorgungsleitungen!

Beim Transport können nicht getrennte Versorgungsleitungen (Netzleitungen, Steuerleitungen, etc.) Gefahren verursachen, wie z. B. angeschlossene Geräte umkippen und Personen schädigen!

- Versorgungsleitungen trennen!

2.5 Lieferumfang

Der Lieferumfang wird vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt, jedoch sind Beschädigungen während des Transportes nicht auszuschließen.

Eingangskontrolle

- Kontrollieren Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferscheines!

Bei Beschädigungen an der Verpackung

- Überprüfen Sie die Lieferung auf Beschädigung (Sichtprüfung)!

Bei Beanstandungen

Ist die Lieferung beim Transport beschädigt worden:

- Setzen Sie sich sofort mit dem letzten Spediteur in Verbindung!
- Bewahren Sie die Verpackung auf (wegen einer eventuellen Überprüfung durch den Spediteur oder für den Rückversand).

Verpackung für den Rückversand

Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung und das Originalverpackungsmaterial. Bei auftretenden Fragen zur Verpackung und Transportsicherung nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.

2.5.1 Umgebungsbedingungen

VORSICHT



Geräteschäden durch Verschmutzungen!

Ungewöhnlich hohe Mengen an Staub, Säuren, korrosiven Gasen oder Substanzen können das Gerät beschädigen.

- Hohe Mengen an Rauch, Dampf, Öldunst und Schleifstäuben vermeiden!
- Salzhaltige Umgebungsluft (Seeluft) vermeiden!

2.5.2 Im Betrieb

Temperaturbereich der Umgebungsluft:

- -10 °C bis +40 °C

relative Luftfeuchte:

- bis 50 % bei 40 °C
- bis 90 % bei 20 °C

2.5.3 Transport und Lagerung

Lagerung im geschlossenen Raum, Temperaturbereich der Umgebungsluft:

- -25 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchte

- bis 90 % bei 20 °C

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät wurde entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und gültigen Regeln bzw. Normen hergestellt. Es ist ausschließlich im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung zu betreiben.



WARNUNG



Gefahren durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch!

Das Gerät ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen hergestellt. Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können vom Gerät Gefahren für Personen, Tiere und Sachwerte ausgehen. Für alle daraus entstehenden Schäden wird keine Haftung übernommen!

- Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und durch unterwiesenes, sachkundiges Personal verwenden!
- Gerät nicht unsachgemäß verändern oder umbauen!

3.1 Anwendungsbereich

Die Schweißbrenner sind ausschließlich zum:

- WIG-Schweißen

geeignet.

3.2 Mitgeltende Unterlagen

3.2.1 Garantie

HINWEIS



Weitere Informationen entnehmen Sie den beiliegenden Ergänzungsblättern "Geräte- und Firmendaten, Wartung und Prüfung, Garantie"!

3.2.2 Konformitätserklärung



Das bezeichnete Gerät entspricht in seiner Konzeption und Bauart den EG-Richtlinien:

- EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
- EG-EMV-Richtlinie (2004/108/EG)

Im Falle von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen, Nichteinhaltung der Fristen zur "Lichtbogen-Schweißeinrichtungen - Inspektion und Prüfung während des Betriebes" und / oder unerlaubten Umbauten, welche nicht ausdrücklich von EWM autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Jedem Produkt liegt eine spezifische Konformitätserklärung im Original bei.

3.2.3 Serviceunterlagen (Ersatzteile)



GEFAHR



Keine unsachgemäßen Reparaturen und Modifikationen!

Um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden, darf das Gerät nur von sachkundigen, befähigten Personen repariert bzw. modifiziert werden!
Garantie erlischt bei unbefugten Eingriffen!

- Im Reparaturfall befähigte Personen (sachkundiges Servicepersonal) beauftragen!

Ersatzteile können über den zuständigen Vertragshändler bezogen werden.

3.3 Gerätevarianten


Ausführung	Funktionen	Brennertyp
GRIP	GRIP Handgriff Ergonomischer Handgriff für hohe Griffsicherheit.	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
WD	Standard Wassergekühlt mit dezentralem Anschluss.	TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450
KOMBI	Anschluss Zum Anschluss von WIG Brennern an Maschinen der Serie Phoenix und alpha Q.	TIG 18
SC	Supercool Höhere Belastbarkeit durch verbesserten Aufbau des Schlauchpaketes.	TIG 18, TIG 450
HFL	Hochflexibles Schlauchpaket	TIG 260, TIG 450
U/D	Up-/Down-Schweißbrenner Einstellung und Anzeige von Schweißstrom, Programmen / Jobs.	TIG 260, TIG 450
RETOX	Anzeige U/D Funktionen mit zusätzlicher Anzeige des eingestellten Schweißstroms oder der gewählten JOB-Nummer.	TIG 260, TIG 450
EZA	Eurozentralanschluss	TIG 450

4 Gerätebeschreibung - Schnellübersicht


HINWEIS

Die WIG-Brenner sind in verschiedenen Modellvarianten lieferbar. Die Up-/Down- und Retox-Varianten ergänzen die Brenner mit zusätzlichen Bedienelementen.


4.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450

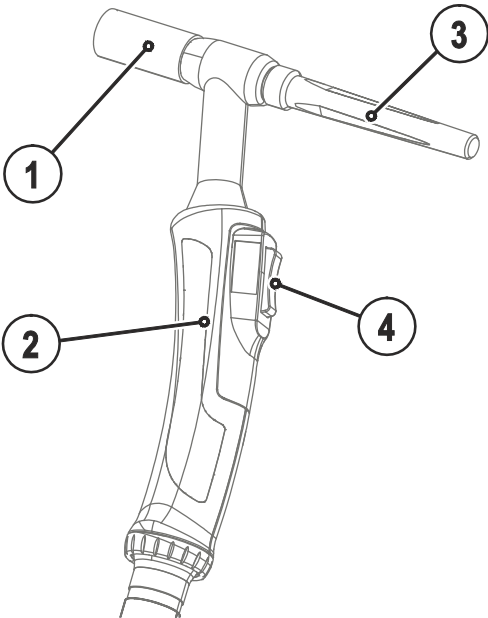

TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450

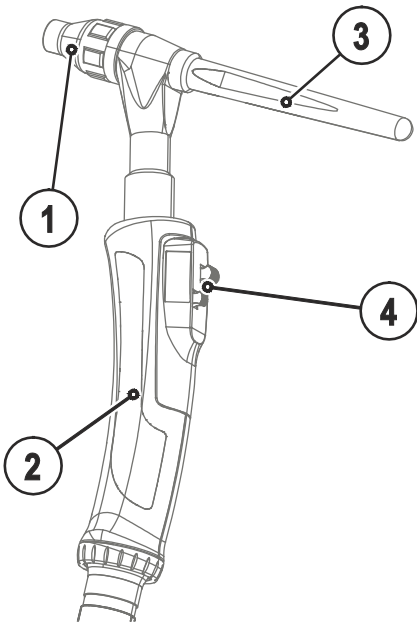

TIG 260 U/D, TIG 450 U/D

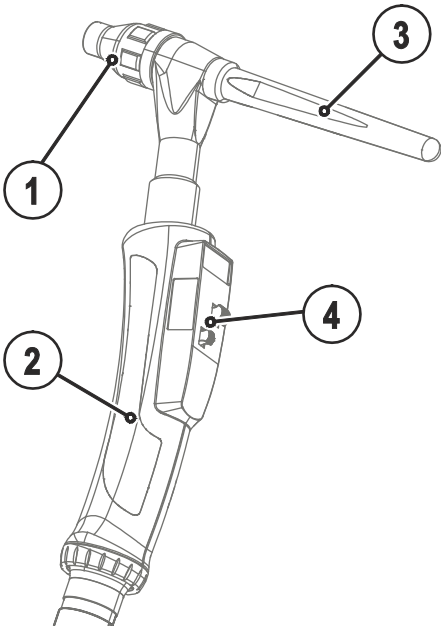

TIG 260 Retox, TIG 450 Retox

Abbildung 4-1

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Gasdüse
2		Handgriff
3		Brennerkappe
4		Bedienelemente

4.2 Anschlussvarianten

4.2.1 Dezentral

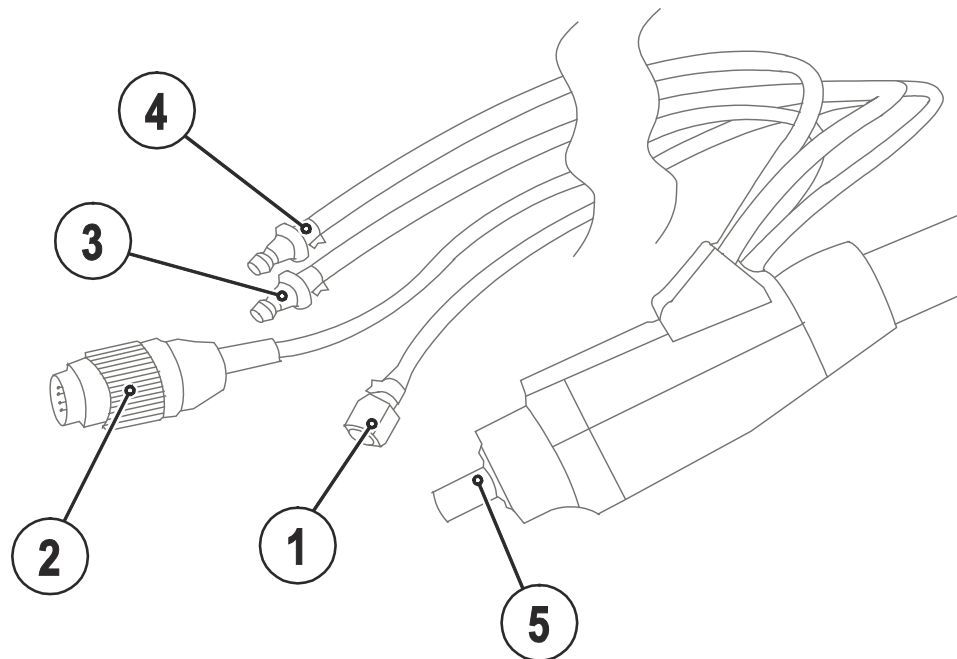


Abbildung 4-2

4.2.2 Zentral

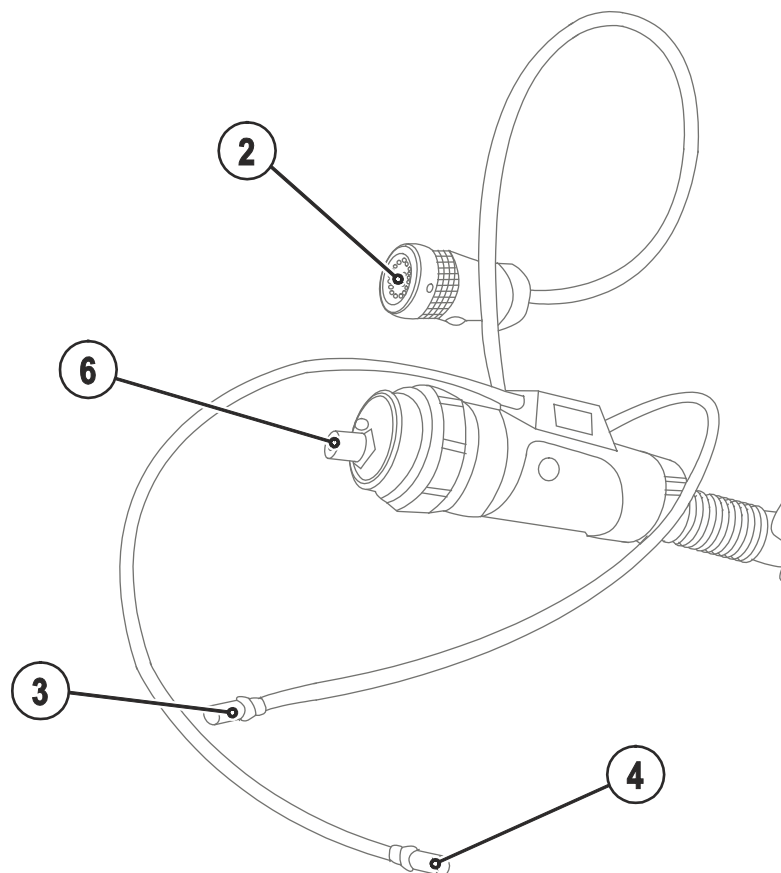


Abbildung 4-3

4.2.3 Eurozentralanschluss - KOMBI

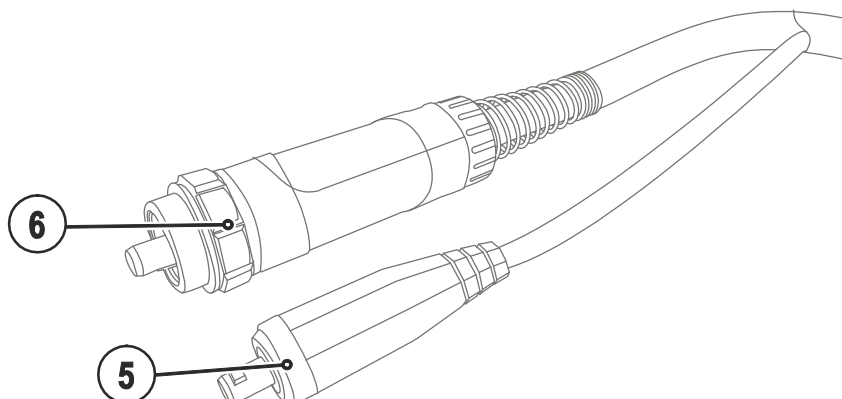





Abbildung 4-4

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Anschlussnippel G $\frac{1}{4}$ ", Schutzgasanschluss
2		Kabelstecker Steuerleitung
3		Schnellverschlussnippel, rot Kühlmittelrücklauf
4		Schnellverschlussnippel, blau Kühlmittelvorlauf
5		Dezentralanschluss
6		Zentralanschluss

5 Aufbau und Funktion

HINWEIS



Zum Anschluss Dokumentationen weiterer Systemkomponenten beachten!

5.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG



Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung!
Berührung von stromführenden Teilen, z. B. Schweißstrombuchsen, kann lebensgefährlich sein!

- Sicherheitshinweise auf den ersten Seiten der Betriebsanleitung beachten!
- Inbetriebnahme ausschließlich durch Personen, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Lichtbogenschweißgeräten verfügen!
- Verbindungs- oder Schweißleitungen (wie z. B.: Elektrodenhalter, Schweißbrenner, Werkstückleitung, Schnittstellen) bei abgeschaltetem Gerät anschließen!



VORSICHT



Verbrennungsgefahr am Schweißstromanschluss!
Durch nicht verriegelte Schweißstromverbindungen können Anschlüsse und Leitungen erhitzen und bei Berührung zu Verbrennungen führen!

- Schweißstromverbindungen täglich prüfen und ggf. durch Rechtsdrehen verriegeln.



Gefahren durch elektrischen Strom!
Wird abwechselnd mit verschiedenen Verfahren geschweißt und bleiben Schweißbrenner sowie Elektrodenhalter am Gerät angeschlossen, liegt an allen Leitungen gleichzeitig Leerlauf- bzw. Schweißspannung an!

- Bei Arbeitsbeginn und Arbeitsunterbrechungen Brenner und Elektrodenhalter deshalb immer isoliert ablegen!

VORSICHT



Schäden durch unsachgemäßen Anschluss!
Durch unsachgemäßen Anschluss können Zubehörkomponenten und die Stromquelle beschädigt werden!

- Zubehörkomponente nur bei ausgeschaltetem Schweißgerät an entsprechender Anschlussbuchse einstecken und verriegeln.
- Ausführliche Beschreibungen der Betriebsanleitung der entsprechenden Zubehörkomponente entnehmen!
- Zubehörkomponenten werden nach dem Einschalten der Stromquelle automatisch erkannt.



Umgang mit Staubschutzkappen!
Staubschutzkappen schützen die Anschlussbuchsen und somit das Gerät vor Verschmutzungen und Geräteschäden.

- Wird keine Zubehörkomponente am Anschluss betrieben, muss die Staubschutzkappe aufgesteckt sein.
- Bei Defekt oder Verlust muss die Staubschutzkappe ersetzt werden!

5.2 Brenner ausrüsten

5.2.1 TIG 18, 20

HINWEIS

 Ausrüstung des Brenners am Beispiel des TIG 18 Brenners. Vorgehensweise bei anderen Modellen entsprechend.

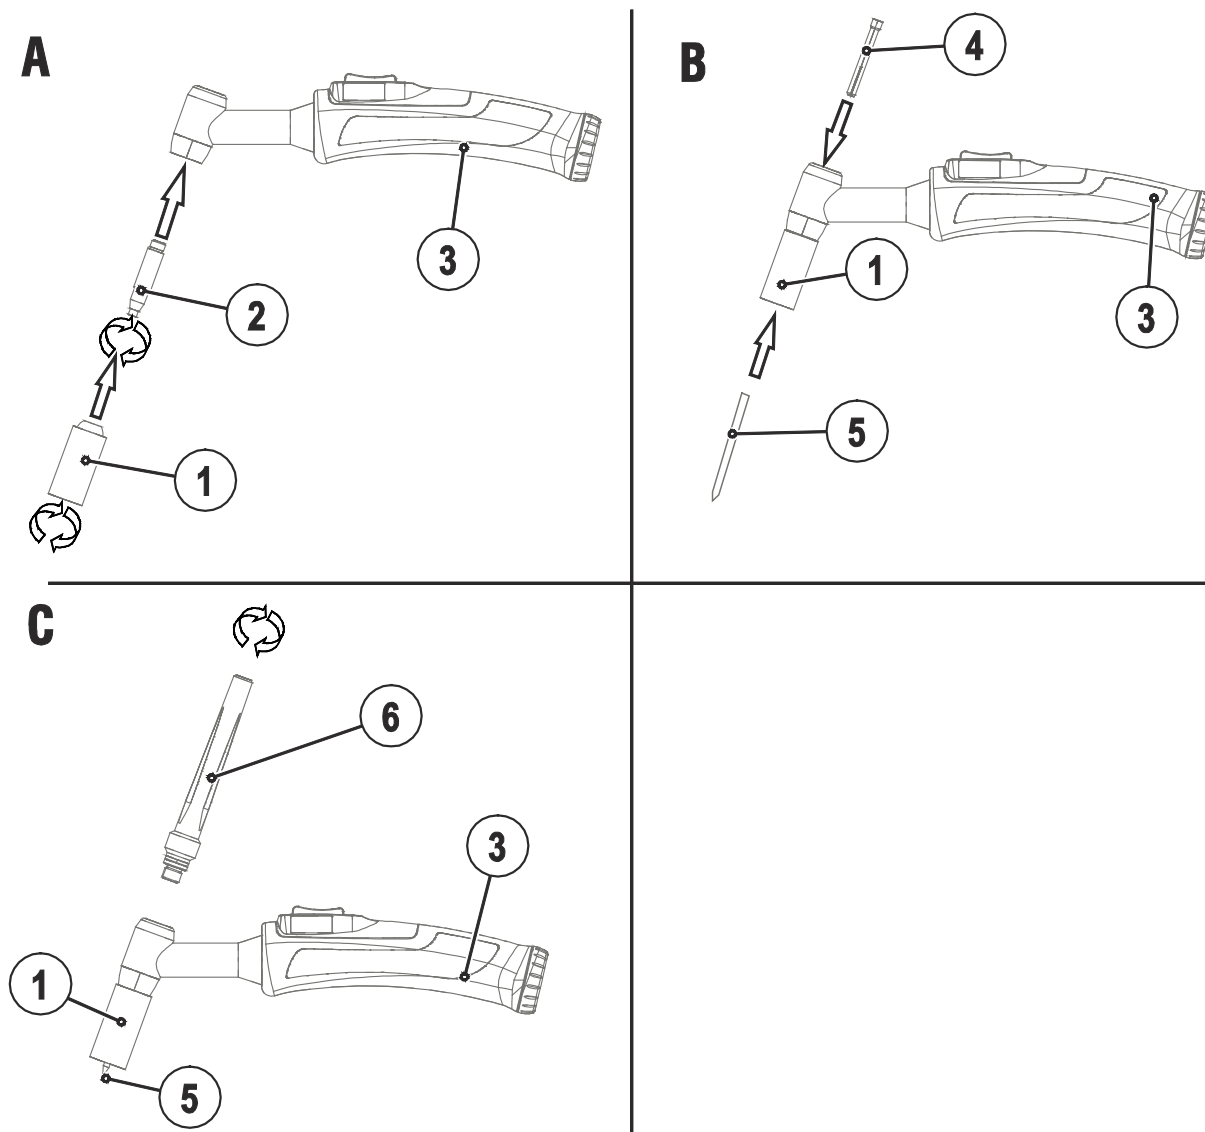


Abbildung 5-1

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Gasdüse
2		Spannhülsegehäuse
3		Handgriff
4		Spannhülse
5		Elektrode
6		Brennerkappe

5.2.2 TIG 260, 450

HINWEIS



Die Brenner TIG 260 und TIG 450 können wahlweise mit Spannhülse oder Gasdiffusor ausgerüstet werden. Ein Gasdiffusor erzeugt aufgrund seiner Bauart eine laminare Gasströmung die sich besonders zum Schweißen im Freien eignet.

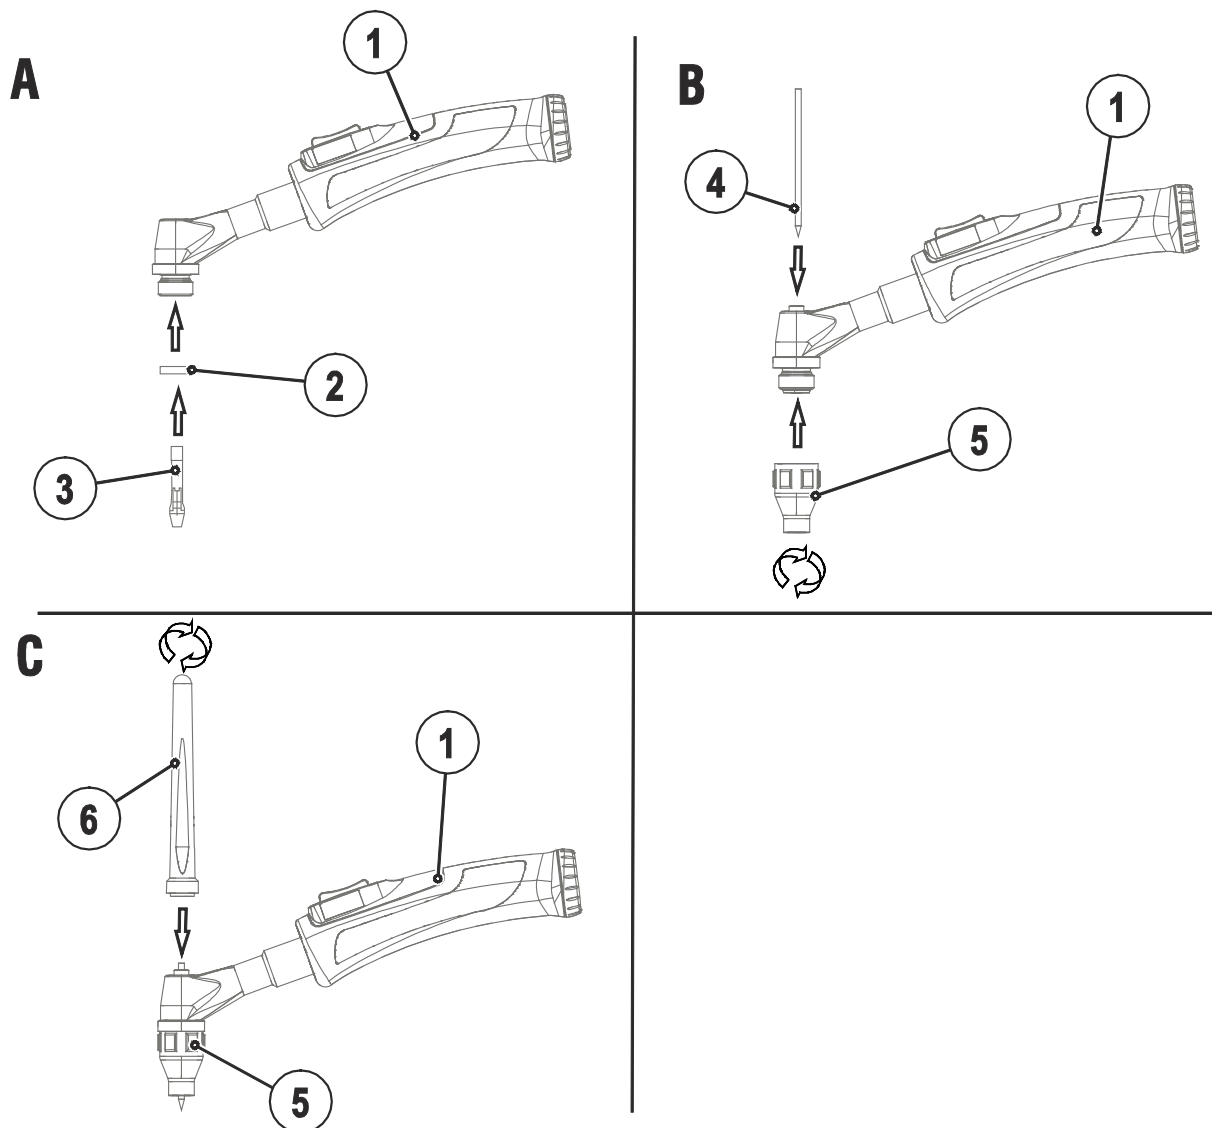


Abbildung 5-2

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Handgriff
2		Isolator
3		Spannhülse
4		Elektrode
5		Gasdüse
6		Brennerkappe

5.3 Allgemein

WIG-Schweißbrenner sind über das Schlauchpaket mit der Stromquelle verbunden. Durch das Schlauchpaket verläuft:

- die Schweißstromleitung,
- die Schutzgaszuführung sowie
- die Steuerleitung.

Bei flüssigkeitsgekühlten WIG-Schweißbrennern verlaufen auch die Leitungen

- Kühlmittelzuführung und
- Kühlmittelrückführung

durch das Schlauchpaket.

Der Schweißzusatz wird beim WIG-Schweißen meist stabförmig per Hand zugeführt. Bei vollmechanischen Geräten wird der Schweißzusatz drahtförmig durch ein separates Drahtvorschubgerät zugeführt.

5.4 WIG-Brenner

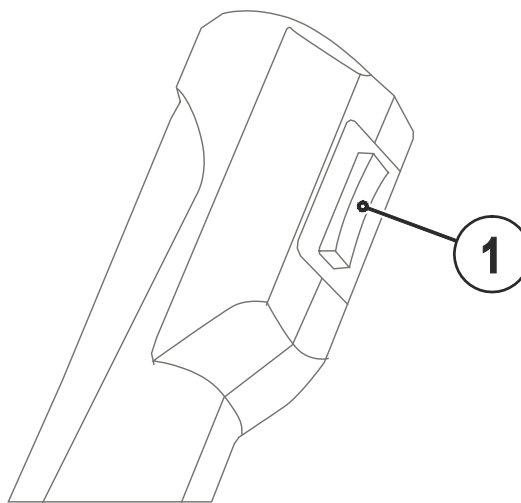


Abbildung 5-3

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennertasterwippe

WIG-Brenner sind mit einem Brennertaster ausgerüstet. Mit dem Taster kann

- der Schweißstrom ein- und ausgeschaltet werden und
- während dem Schweißen durch Tippen der Strom auf einen Absenkestrom verringert werden.

HINWEIS



Kurzes Antippen des Brennertasters um eine Funktionsänderung herbeizuführen. Der eingestellte Brennermodus bestimmt die Funktionsweise der Tipp-Funktion.



Weiterführende Hinweise in der entsprechenden Betriebsanleitung der Stromquelle.

5.5 WIG-Up/Down-Brenner

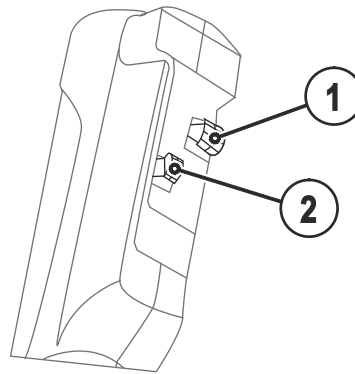
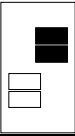
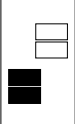




Abbildung 5-4

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennertaster Schweißstrom EIN/AUS
2		Brennertaster UP/DOWN - Funktion

WIG-Up/Down-Brenner sind mit zwei Brennertaster ausgerüstet. Über die Taster kann

- der Schweißstrom ein- und ausgeschaltet,
- durch Tippen auf einen Absenkstrom verringert,
- der Schweißstrom während dem Schweißvorgang stufenlos erhöht (UP-Funktion) oder
- stufenlos verringert (DOWN-Funktion) werden.

HINWEIS

-  Kurzes Antippen des Brennertasters um eine Funktionsänderung herbeizuführen. Der eingestellte Brennermodus bestimmt die Funktionsweise der Tipp-Funktion.
-  Weiterführende Hinweise in der entsprechenden Betriebsanleitung der Stromquelle.

5.6 WIG-Retox-Brenner

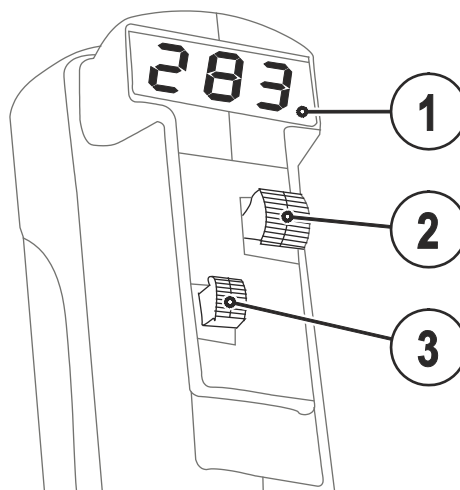

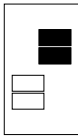
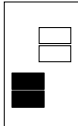


Abbildung 5-5

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Anzeige
2		Brennergastaster Schweißstrom EIN/AUS
3		Brennergastaster UP/DOWN - Funktion

RETOX-Brenner haben neben einer Anzeige zwei Brennergastasterwippen. Die Belegung der einzelnen Bedienelemente mit Funktionen kann je nach verwendetem Schweißgerät abweichen.

In den meisten Fällen kann

- über den rechten Brennergastaster der Schweißstrom ein- und ausgeschaltet und durch Tippen der Strom auf einen Absenkstrom verringert werden.
- über den linken Brennergastaster der Schweißstrom stufenlos abgesenkt (DOWN-Funktion) oder erhöht (UP-Funktion) werden.

Neben diesen Funktionen können mit RETOX-Brennern auch vom Schweißgerät zur Verfügung gestellte JOBS abgerufen werden.

Die Anzeige eines RETOX-Brenners zeigt, je nach am Schweißgerät eingestellter Funktion, den

- eingestellten Schweißstrom oder
- die gewählte JOB-Nummer an.

HINWEIS



Kurzes Antippen des Brennergastasters um eine Funktionsänderung herbeizuführen. Der eingestellte Brennermodus bestimmt die Funktionsweise der Tipp-Funktion.



Weiterführende Hinweise in der entsprechenden Betriebsanleitung der Stromquelle.

6 Wartung, Pflege und Entsorgung

VORSICHT

**Elektrischer Strom!**

Die im Folgenden beschriebenen Arbeiten müssen grundsätzlich bei abgeschalteter Stromquelle erfolgen!

6.1 Wartungsarbeiten, Intervalle

6.1.1 Tägliche Wartungsarbeiten

- Alle Anschlüsse sowie die Verschleißteile auf handfesten Sitz prüfen und ggf. nachziehen.

6.1.2 Monatliche Wartungsarbeiten

- Prüfen und Reinigen des Schweißbrenners. Durch Ablagerungen im Brenner können Kurzschlüsse entstehen, das Schweißergebnis beeinträchtigt werden und in der Folge Brennerschäden auftreten!
- Brenner, Schlauchpaket und Stromanschlüsse auf äußere Beschädigungen prüfen und ggf. auswechseln bzw. Reparatur durch Fachpersonal veranlassen!
- Schraub- und Steckverbindungen von Anschlüssen sowie Verschleißteile auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen, ggf. nachziehen.

6.2 Wartungsarbeiten

VORSICHT

**Elektrischer Strom!**

Reparaturen an stromführenden Geräten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

- Brenner nicht vom Schlauchpaket entfernen!
- Den Brennerkörper niemals in einen Schraubstock oder ähnliches einspannen, hierbei kann der Brenner irreparabel zerstört werden!
- Falls ein Schaden am Brenner oder am Schlauchpaket auftritt, der nicht im Rahmen der Wartungsarbeiten behoben werden kann, muss der komplette Brenner zur Reparatur an den Hersteller zurückgeschickt werden.

6.3 Entsorgung des Gerätes

HINWEIS



Sachgerechte Entsorgung!

Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe die dem Recycling zugeführt werden sollten und elektronische Bauteile die entsorgt werden müssen.

- Nicht über den Hausmüll entsorgen!
- Behördliche Vorschriften zur Entsorgung beachten!



6.3.1 Herstellererklärung an den Endanwender

- Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben (Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27.1.2003) nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden. Sie müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Dieses Gerät ist zur Entsorgung, bzw. zum Recycling, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.
- In Deutschland ist laut Gesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) vom 16.3.2005) ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden.
- Informationen zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten erteilt die zuständige Stadt-, bzw. Gemeindeverwaltung.
- EWM nimmt an einem zugelassenen Entsorgungs- und Recycling-System teil und ist im Elektroaltgeräteregister (EAR) mit Nummer WEEE DE 57686922 eingetragen.
- Darüber hinaus ist die Rückgabe europaweit auch bei EWM-Vertriebspartnern möglich.

6.4 Einhaltung der RoHS-Anforderungen

Wir, die EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, bestätigen Ihnen hiermit, dass alle von uns an Sie gelieferten Produkte, die von der RoHS-Richtlinie betroffen sind, den Anforderungen der RoHS (Richtlinie 2002/95/EG) entsprechen.

7 Störungsbeseitigung

Alle Produkte unterliegen strengen Fertigungs- und Endkontrollen. Sollte trotzdem einmal etwas nicht funktionieren, Produkt anhand der folgenden Aufstellung überprüfen. Führt keine der beschriebenen Fehlerbehebungen zur Funktion des Produktes, autorisierten Händler benachrichtigen.

7.1 Checkliste zur Störungsbeseitigung

HINWEIS



Grundsätzliche Voraussetzungen zur einwandfreien Funktionsweise ist die zum verwendeten Werkstoff und dem Prozessgas passende Geräteausrüstung!

Legende	Symbol	Beschreibung
	↗	Fehler / Ursache
	✕	Abhilfe

Schweißbrenner überhitzt

- ↗ Unzureichender Kühlmitteldurchfluss
 - ✕ Kühlmittelstand prüfen und ggf. mit Kühlmittel auffüllen
 - ✕ Knickstellen im Leitungssystem (Schlauchpakete) beseitigen
 - ✕ siehe Kapitel "Kühlmittelkreislauf entlüften"
 - ✕ Anschlüsse der Kühlmittleitungen auf korrekten Sitz prüfen und ggf. richtig einrasten.
 - ✕ Funktionsgerechten Anschluss des Schweißbrennerkühlgerätes prüfen
- ↗ Lose Schweißstromverbindungen
 - ✕ Stromanschlüsse brennerseitig und / oder zum Werkstück festziehen
- ↗ Überlastung
 - ✕ Schweißstromeinstellung prüfen und korrigieren
 - ✕ Leistungsstärkeren Schweißbrenner verwenden

Funktionsstörung der Schweißbrennerbedienelemente

- ↗ Verbindungsprobleme
 - ✕ Steuerleitungsverbindungen herstellen bzw. auf korrekte Installation prüfen.

Unruhiger Lichtbogen

- ↗ Materialeinschlüsse in der Wolframelektrode durch Berührung von Zusatzwerkstoff oder Werkstück
 - ✕ Wolframelektrode neu anschleifen oder ersetzen
- ↗ Unverträgliche Parametereinstellungen
 - ✕ Einstellungen prüfen bzw. korrigieren
- ↗ Metaldampf auf der Gasdüse
 - ✕ Gasdüse ersetzen

Porenbildung

- ↗ Unzureichende oder fehlende Gasabdeckung
 - ✕ Schutzgaseinstellung prüfen ggf. Schutzgasflasche ersetzen
 - ✕ Schweißplatz mit Schutzwänden abschirmen (Zugluft beeinflusst Schweißergebnis)
- ↗ Unpassende oder verschlissene Schweißbrennerausrüstung
 - ✕ Gasdüsengröße prüfen und ggf. ersetzen
- ↗ Kondenswasser (Wasserstoff) im Gasschlauch
 - ✕ Schlauchpaket mit Gas spülen oder austauschen

8 Technische Daten

HINWEIS



Leistungsangaben und Garantie nur in Verbindung mit Original Ersatz- und Verschleißteilen!

8.1 TIG 18, TIG 20, TIG 260, TIG 450

Typ	TIG 18	TIG 20	TIG 260	TIG 450
Polung der Elektrode bei DC	in der Regel negativ			
Führungsart	handgeführt			
Spannungsbemessung	113 V Scheitelwert			
Max. Lichtbogenzündungs- und Spannungsbemessung	12 kV			
Schaltspannung Taster	0,02 – 42 V			
Schaltstrom Taster	0,01 – 100 mA			
Schaltleistung Taster	max. 1 W (ohm'sche Belastung)			
Erforderliche Kühlleistung	min. 800 W			
Elektrodenarten	handelsübliche Wolframelektroden			
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 40 °C			
Brennereingangsdruck	2,5 – 3,5bar			
Kühlflüssigkeit (Min. – Max.)				
Durchflussmenge (min)	0,9 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min	0,7 l/min
Schutzart der maschinenseitigen Anschlüsse (EN 60529)	IP3X	IP2X	IP3X	IP3X
Schutzgas	Schutzgas DIN EN 439			
Gasdurchfluss	10 bis 20 l/min			
Höchstschweißstrom bei 100% ED (DC/AC)	320 A / 230 A	240 A / 170 A	260 A / 185 A	400 A / 280 A
Schlauchpaket	4 oder 8 m			
Wolframelektroden	0,5 – 4,0 mm	0,5 – 3,2 mm	1,0 – 3,2 mm	1,6 – 4,8 mm
Anschluss	Euro-Zentralanschluss / Dezentralanschluss			
Gebaut nach Norm	DIN EN 60974-7			

8.2 TIG 18 SC, TIG 450 SC

Typ	TIG 18 SC	TIG 450 SC
Polung der Elektrode bei DC	in der Regel negativ	
Führungsart	handgeführt	
Spannungsbemessung	113 V Scheitelwert	
Max. Lichtbogenzündungs- und Stabilisierungsspannung	12 kV	
Schaltspannung Taster	0,02 – 42 V	
Schaltstrom Taster	0,01 – 100 mA	
Schaltleistung Taster	max. 1 W (ohm'sche Belastung)	
Elektrodenarten	handelsübliche Wolframelektroden	
Umgebungstemperatur	- 10° C bis + 40° C	
Brennereingangsdruck Kühlflüssigkeit (Min. – Max.)	2,5 – 3,5bar	
Durchflussmenge (min)	0,9 l/min	0,7 l/min
Schutzart der maschinenseitigen Anschlüsse (EN 60529)	IP3X	
Schutzgas	Schutzgas DIN EN 439	
Gasdurchfluss	10 bis 20 l/min	
Höchstschweißstrom bei 100% ED (DC/AC)	400 A / 280 A	450 A / 320 A
Schlauchpaket	4 oder 8 m	
Wolframelektroden	0,5 – 4,8 mm	1,6 – 4,8 mm
Anschluss	Dezentralanschluss	
Gebaut nach Norm	DIN EN 60974-7	

9 Übersicht Verschleißteile

9.1 Allgemein

VORSICHT



Schäden durch Fremdkomponenten!

Die Herstellergarantie erlischt bei Geräteschäden durch Fremdkomponenten!

- Ausschließlich Systemkomponenten und Optionen (Stromquellen, Schweißbrenner, Elektrodenhalter, Fernsteller, Ersatz- und Verschleißteile, etc.) aus unserem Lieferprogramm verwenden!
- Zubehörkomponente nur bei ausgeschalteter Stromquelle an Anschlussbuchse einstecken und verriegeln!

HINWEIS



Bei dem dargestellten Schweißbrenner handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung. Je nach Ausführung können die unterschiedlichen Brenner abweichen.

9.2 TIG 18

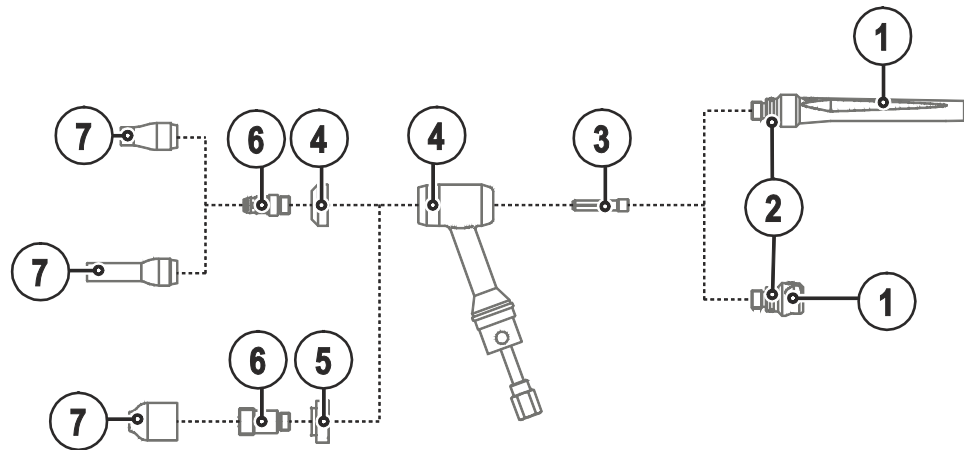


Abbildung 9-1

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennerkappe
2		O-Ring
3		Spannhülse
4		Isolator
5		Adapter Gasdiffusor
6		Spannhülsegehäuse
7		Gasdüse

9.2.1 Verschleißteiltabelle

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
TCL 17/18/26	Brennerkappe lang	094-001114-90002
TCS 17/18/26	Brennerkappe kurz	094-001120-90002
10X1,5 Silikon	O-Ring	094-019603-00000
COL TIG 17/18/26/18SC 0,5MM	Spannhülse	094-001308-90005
COL TIG 17/18/26/18SC 1,0MM	Spannhülse	094-001309-90005
COL TIG 17/18/26 1,2MM	Spannhülse	094-001310-90005
COL 17/18/26 D=1.6MM	Spannhülse	094-000931-90005
COL TIG 17/18/26 2,0MM	Spannhülse	094-001311-90005
COL 17/18/26 D=2.4MM	Spannhülse	094-000932-90005
COL 17/18/26 D=3.2MM	Spannhülse	094-000935-90005
COL 17/18/26 D=4.0MM	Spannhülse	094-001312-90005
COL HL 18SC 3,2MM	Spannhülse	094-001361-90002
COL HL 18SC 4,0MM	Spannhülse	094-001116-90002
COL HL 18SC 4,8MM	Spannhülse	094-001115-90002
INS 18SC	Isolator	094-001360-90002
TIG 18SC	Brennerkörper	094-013734-00000
COLB 18SC 0,5 - 3,2MM	Spannhülsegehäuse	094-011137-90002
COLB DIF 18S Ø=0.5MM	Spannhülsegehäuse Gaslinse WIG	094-012696-00000
COLB DIF 18S Ø=1.0MM	Spannhülsegehäuse	094-012697-00000
COLB DIF 18S Ø=1.6MM	Spannhülsegehäuse	094-012698-00000
COLB DIF 18S Ø=2.4MM	Spannhülsegehäuse	094-012699-00000

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
COLB DIF 18S Ø=3.2MM	Spannhülsegehäuse	094-001362-00000
COLB DIF 18S Ø=4.0MM	Spannhülsegehäuse	094-001363-00000
COLB DIF 18S Ø=4.8MM	Spannhülsegehäuse	094-001364-00000
COLB 18SC HL 3,2 - 4,8MM	Spannhülsegehäuse	094-001117-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S4	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001320-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S5	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001321-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S6	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001322-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S7	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001195-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S8	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001196-90002
GNDIF 17/18/26/18SC 42MM S10	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001323-90002
GNDIF TIG 17/18/26/18SC L 8,0MM	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-011135-90002
GNDIF TIG 17/18/26/18SC L 9,5MM	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-011136-90002
GNDIF TIG 17/18/26/18SC L 11,0MM	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-012694-90002

9.3 TIG 20

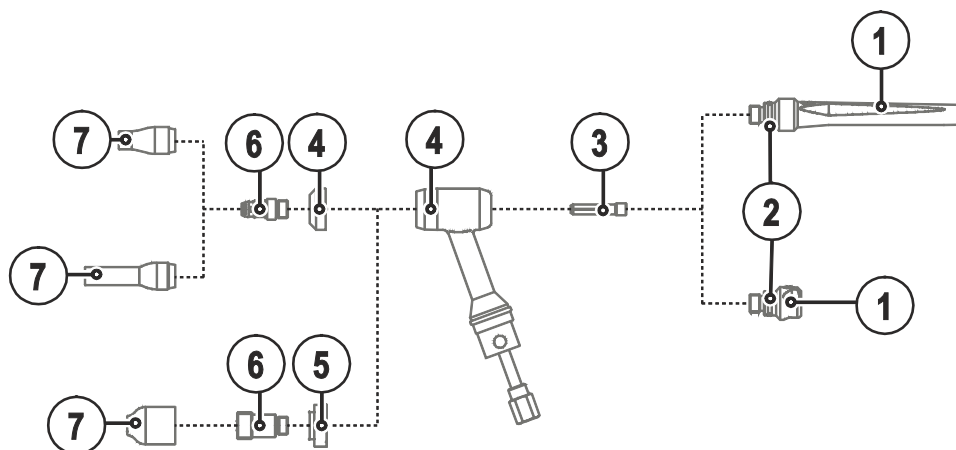


Abbildung 9-2

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennerkappe
2		O-Ring
3		Spannhülse
4		Isolator
5		Adapter Gasdiffusor
6		Spannhülsegehäuse
7		Gasdüse

9.3.1 Verschleißteiltabelle

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
TIG 20 WD	Brennerkörper	094-012066-00000
INS 9/20 PTFE S	Isolator	094-001331-90002
TCL 9/20	Brennerkappe lang	094-001327-90002
TCM 9/20	Brennerkappe mittel	094-001329-90002
TCS 9/20	Brennerkappe kurz	094-001328-90002
O-RING 4,6X1	O-Ring	094-001332-00000
COL 9/20 0.5MM	Spannhülse	094-001333-90005
COL 9/20 Ø=1MM	Spannhülse	094-001334-90005
COL 9/20 Ø=1.2MM	Spannhülse	094-001335-90005
COL 9/20 Ø=1.6MM	Spannhülse	094-001121-90005
COL 9/20 Ø=2.0MM	Spannhülse	094-001336-90005
COL 9/20 Ø=2.4MM	Spannhülse	094-000934-90005
COL 9/20 Ø=3.2MM	Spannhülse	094-001337-90005
CDIFJ 9/20 Ø=0.5MM	Spannhülse Jumbo Gasdiffusor	094-012675-90002
CDIFJ 9/20 Ø=1.0MM	Spannhülse Jumbo Gasdiffusor	094-012676-90002
CDIFJ 9/20 Ø=1.6MM	Spannhülse Jumbo Gasdiffusor	094-012677-90002
CDIFJ 9/20 Ø=2.4MM	Spannhülse Jumbo Gasdiffusor	094-002971-90002
CDIFJ 9/20 Ø=3.2MM	Spannhülse Jumbo Gasdiffusor	094-012678-90002
COLB 9/20 Ø=0.5-1.0MM CU	Spannhülsegehäuse	094-001338-90002
COLB 9/20 Ø=1.2MM CU	Spannhülsegehäuse	094-001339-90002
COLB 9/20 Ø=1.6MM CU	Spannhülsegehäuse	094-001340-90002
COLB 9/20 Ø=2.0MM CU	Spannhülsegehäuse	094-001341-90002
COLB 9/20 Ø=2.4MM CU	Spannhülsegehäuse	094-000939-90002

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
COLB 9/20 Ø=3.2MM CU	Spannhülsegehäuse	094-001342-90002
GN 9/20 Ø=6.5x30MM S=4	Gasdüse WIG	094-001343-90005
GN 9/20 Ø=8.0x30MM S=5	Gasdüse WIG	094-001344-90005
GN 9/20 Ø=9.5x30MM S=6	Gasdüse WIG	094-001345-90005
GN 9/20 Ø=11.0x30MM S=7	Gasdüse WIG	094-000930-90005
GN 9/20 Ø=12.5x30MM S=8	Gasdüse WIG	094-001122-90005
GN 9/20 Ø=16.0x30MM S=10	Gasdüse WIG	094-001346-90005
GN 9/20 Ø=6.5x48MM S=4	Gasdüse WIG	094-001347-90002
GN 9/20 Ø=8.0x48MM S=5	Gasdüse WIG	094-001348-90002
GN 9/20 Ø=9.5x48MM S=6	Gasdüse WIG	094-001349-90002
GN 9/20 Ø=6.5x63MM S=4	Gasdüse WIG	094-012683-90002
GN 9/20 Ø=8.0x63MM S=5	Gasdüse WIG	094-012684-90002
GN 9/20 Ø=6.5x89MM S=4	Gasdüse WIG	094-012685-90002
COLBDIF 9/20 Ø=0.5-1.0MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001350-90002
COLBDIF 9/20 Ø=1.2MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001351-90002
COLBDIF 9/20 Ø=1.6MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001352-90002
COLBDIF 9/20 Ø=2.0MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001353-90002
COLBDIF 9/20 Ø=2.4MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001354-90002
COLBDIF 9/20 Ø=3.2MM	Spannhülsegehäuse Gasdiffusor	094-001355-90002
GNDIF 9/20 Ø=6.5x25.5MM S=4	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001356-90005
GNDIF 9/20 Ø=8.0x25.5MM S=5	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001357-90005
GNDIF 9/20 Ø=9.5x25.5MM S=6	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001358-90005
GNDIF 9/20 Ø=11.0x25.5MM S=7	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-001359-90005
ADAPT J DIF 9/20 PTFE XXL	Adapter Gasdiffusor Jumbo	094-011916-90002
COLB DIFJ 9/20 Ø=0.5-1.0MM	Spannhülse Gasdiffusor Jumbo	094-012679-90002
COLB DIFJ 9/20 Ø=1.6MM	Spannhülse Gasdiffusor Jumbo	094-012680-90002
COLB DIFJ 9/20 Ø=2.4MM	Spannhülse Gasdiffusor Jumbo	094-012681-90002
COLB DIFJ 9/20 Ø=3.2MM	Spannhülse Gasdiffusor Jumbo	094-012682-90002
GNDIFJ 9/20/17/18/26 48MM S6	Gasdüse Diffusor Jumbo	094-011642-90002
GNDIFJ 9/20/17/18/26 48MM S8	Gasdüse Diffusor Jumbo	094-011643-90002
GNDIFJ 9/20/17/18/26 48MM S10	Gasdüse Diffusor Jumbo	094-011644-90002
GNDIFJ 9/20/17/18/26 48MM S12	Gasdüse Diffusor Jumbo	094-003136-90002
GNDIFJ 9/20/17/18/26 34MM S12	Gasdüse Diffusor Jumbo	094-012686-90002

9.4 TIG 260

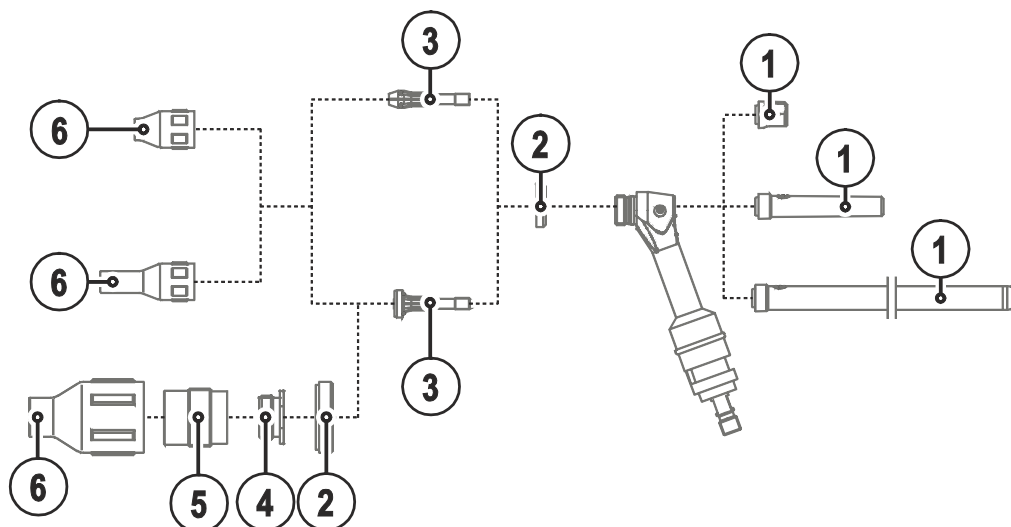


Abbildung 9-3

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennerkappe
2		Isolator
3		Spannhülse
4		Adapter Gasdiffusor
5		Gasdiffusor
6		Gasdüse

9.4.1 Verschleißteiltabelle

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
TIG 260 WD	Brennerkörper	094-013729-00000
TIG 150 GD	Brennerkörper	094-012941-00000
BK TIG 150F	Brennerkörper	094-018301-00000
TCS 150/260	Brennerkappe kurz	094-011752-90002
TCM 150/260	Brennerkappe mittel	094-011753-90002
TCL 150/260	Brennerkappe	094-011754-90002
INS 150/260 PTFE S	Isolator	094-011979-90002
COL 150/260 1,0MM	Spannhülse	094-012665-90002
COL 150/260 1,6MM	Spannhülse	094-012406-90002
COL 150/260 2,0MM	Spannhülse	094-012666-90002
COL 150/260 2,4MM	Spannhülse	094-011755-90002
COL 150/260 3,2MM	Spannhülse	094-012667-90002
GN 150/260 Ø=6.5x26MM S=4	Gasdüse WIG	094-012672-90005
GN 150/260 Ø=8.0x26MM S=6	Gasdüse WIG	094-012405-90005
GN 150/260 Ø=10.0x26MM S=8	Gasdüse WIG	094-011756-90005
GN 150/260 Ø=11.5x26MM S=10	Gasdüse WIG	094-011980-90005
GN 150/260 Ø=6.5x36MM S=6	Gasdüse WIG	094-012673-90005

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
GN 150/260 Ø=8.0x36MM S=7	Gasdüse WIG	094-012674-90005
GN 150/260 Ø=10.0x36MM S=8	Gasdüse	094-011982-90005
GN 150/260 Ø=11.0x36MM S=10	Gasdüse WIG	094-011757-90005
GN 150/260 Ø=6.5x60MM	Gasdüse WIG	094-015451-00000
GN 150/260 Ø=8.0x60MM	Gasdüse WIG	398-000191-00000
GD NW Ø=6.5x32MM	Gasdüse, Keramik	094-019609-00000
GN 150/260 Ø=8.0x32MM	Gasdüse, Keramik	394-000156-00000
GN 150/260 Ø=9.5x32MM	Gasdüse, Keramik	394-000155-00000
GD NW Ø=11.0x32MM	Gasdüse, Keramik	094-019610-00000
CDIF 150/260 1,0MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-012668-90002
CDIF 150/260 1,6MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-012669-90002
CDIF 150/260 2,0MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-012670-90002
CDIF 150/260 2,4MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-011984-90002
CDIF 150/260 3,2MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-012671-90002
INS DIF 150/260 PTFE XL	Isolator Gasdiffusor	094-011760-90002
ADAPT DIF 150/260 MS XL	Adapter Gasdiffusor	094-011758-90002
DIF 150-450 D=1.6MM	Gasdiffusor	094-009658-00000
DIF 150-450 D=2.4MM	Gasdiffusor	094-009659-00000
DIF 150-450 D=3.2MM	Gasdiffusor	094-009660-00000
GN TIG D=24.0 L=34MM	Gasdüse	094-011999-00000
GNDIF XL D=12.5 L=50MM S=12	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009663-90002
GNDIF XL D=15.0 L=50MM S=16	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009664-90002
GNDIF XL D=19.5 L=50MM S=20	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009665-90002

9.5 TIG 450

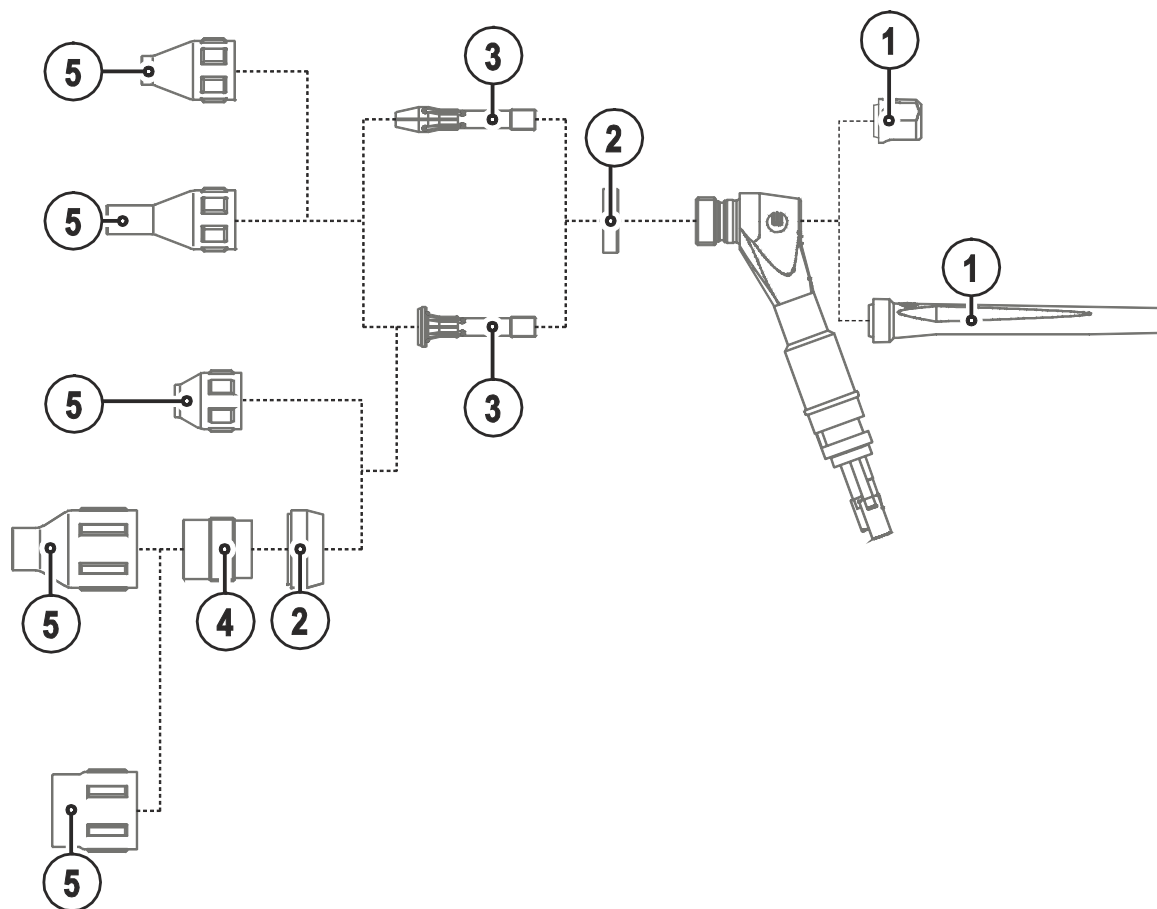


Abbildung 9-4

Pos.	Symbol	Beschreibung
1		Brennerkappe
2		Isolator
3		Spannhülse
4		Gasdiffusor
5		Gasdüse

9.5.1 Verschleißteiltabelle

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
TORCH BODY 450WD	Brennerkörper	094-010600-00000
TORCH BODY 450WK	Brennerkörper ABITIG® 450 W K (kurz)	094-011993-00000
TORCH BODY 450GD	Brennerkörper	094-011994-00000
TORCH BODY 200K	Brennerkörper ABITIG® 200 K (kurz)	094-011995-00000
TORCH BODY 200GD HFL	Brennerkörper	094-011996-00000
TCS 200/450	Brennerkappe, kurz	094-010723-90002
TCL 200/450	Brennerkappe, lang	094-010601-90002
INS 200/450 PTFE S	Isolator	094-011759-90002
COL 200/450 D=1.6MM	Spannhülse	094-009634-90002
COL 200/450 D=2.0MM	Spannhülse	094-009635-90002
COL 200/450 D=2.4MM	Spannhülse	094-009636-90002
COL 200/450 D=3.2MM	Spannhülse	094-009637-90002
COL 200/450 D=4.0MM	Spannhülse	094-009638-90002

Typ	Bezeichnung	Artikelnummer
COL 200/450 D=4.8MM	Spannhülse	094-009639-90002
GN 200/450 D=7,5 L=37MM S=5	Gasdüse	094-009646-90005
GN 200/450 D=10,0 L=37MM S=6	Gasdüse	094-009647-90005
GN 200/450 D=13,0 L=37MM S=8	Gasdüse	094-009648-90005
GN 200/450 D=15,0 L=37MM S=10	Gasdüse	094-009649-90005
GN 200/450 D=7.5 L=52MM S=5	Gasdüse	094-009650-90005
GN 200/450 D=10.0 L=52MM S=6	Gasdüse	094-009651-90005
GN 200/450 D=13.0 L=52MM S=8	Gasdüse	094-009653-90005
GN 200/450 D= 15.0 L=52MM S=10	Gasdüse	094-009654-90005
GNB 200/450 D=15,0 L=37MM S=12	Gasdüse, verstärkt	094-011998-90005
GNB 200/450 D=13,0 L=37MM S=8	Gasdüse, verstärkt	094-011997-90005
CDIF 200/450 D=1.6MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009640-90002
CDIF 200/450 D=2.0MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009641-90002
CDIF 200/450 D=2.4MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009642-90002
CDIF 200/450 D=3.2MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009643-90002
CDIF 200/450 D=4.0MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009644-90002
CDIF 200/450 D=4.8MM	Spannhülse Gasdiffusor	094-009645-90002
INS DIF 200/450 PTFE XL	Isolator Gasdiffusor	094-009657-90002
DIF 150-450 D=1.6MM	Gasdiffusor	094-009658-00000
DIF 150-450 D=2.4MM	Gasdiffusor	094-009659-00000
DIF 150-450 D=3.2MM	Gasdiffusor	094-009660-00000
DIF 200/450 D=4.0MM	Gasdiffusor	094-009661-00000
DIF 200/450 D=4.8MM	Gasdiffusor	094-009662-00000
GN TIG D=24.0 L=34MM	Gasdüse	094-011999-00000
GNDIF XL D=12.5 L=50MM S=12	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009663-90002
GNDIF XL D=15.0 L=50MM S=16	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009664-90002
GNDIF XL D=19.5 L=50MM S=20	Gasdüse WIG Gasdiffusor	094-009665-90002
GN 200/450 Ø =10.0x26MM S=4	Gasdüse WIG	094-009655-90005
GN 200/450 Ø =13.0x26MM S=6	Gasdüse WIG	094-009656-90005

10 Anhang A

10.1 Übersicht EWM-Niederlassungen

Headquarters

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com



Production, Sales and Service

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. · Germany
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Tr. 9. května 718 / 31
407 53 Jirřkov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-jirřkov.cz · info@ewm-jirřkov.cz

Sales and Service Germany

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Lindenstraße 1a
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-seesen.de · info@ewm-seesen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
In der Florinskaul 14-16
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-muelheim-kaerlich.de · info@ewm-muelheim-kaerlich.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Logistikzentrum
Sälzerstr. 20
56235 Ransbach-Baumbach · Tel: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Bildstock 9/3-4
88085 Langenargen · Tel: +49 7543 9344-30 · Fax: -50
www.ewm-langenargen.de · info@ewm-langenargen.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstrasse 15
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

Sales and Service International

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyrřova 2106
256 01 Beneřov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

EWM HIGHTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East
LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851
Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · United Arab Emirates
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-dubai.ae · info@ewm-dubai.ae

